




**EDİRNE İLİ, UZUNKÖPRÜ İLÇESİ,
MURADIYE CAMİİ MAHALLESİ
34 PAFTA, 97 ADA, 6 PARSELDE
YER ALAN KONUTTA (PAPAZ EVİ)**

22.11.2018 TARİHİNDE YAPILAN RASPAYA AİT RAPOR

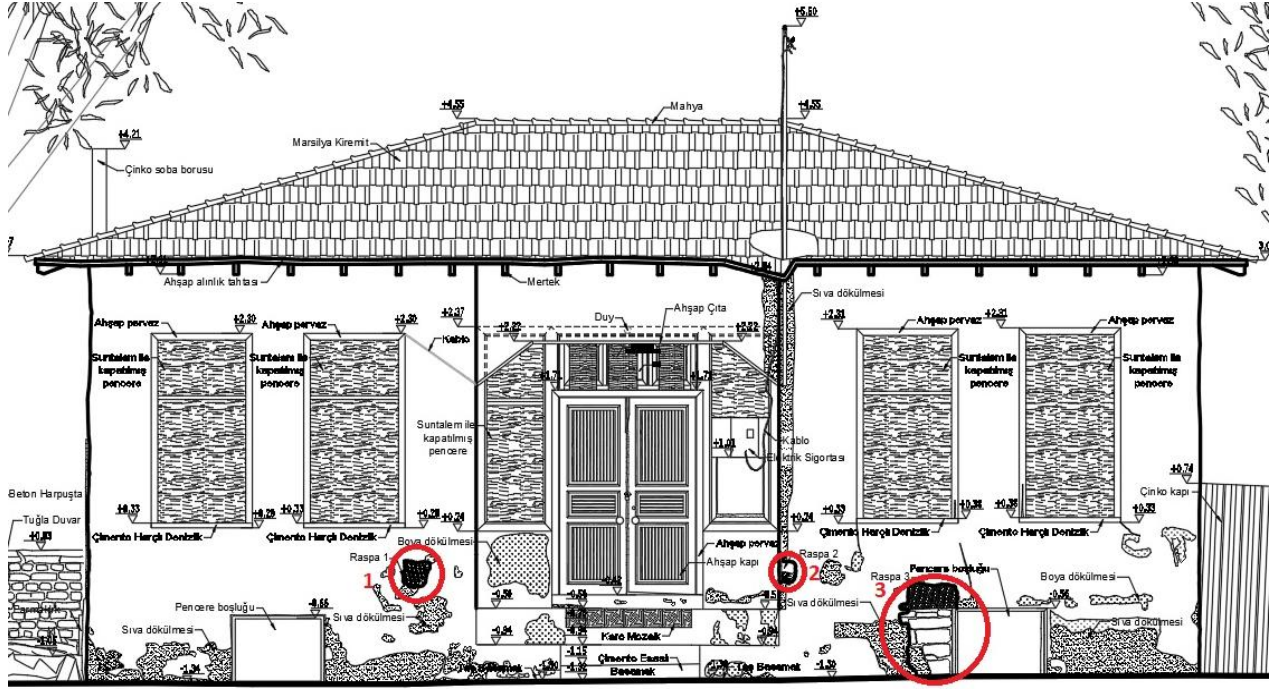

Çizim 1 - Ön Cephe

1 NUMARALI RASPA

1 numaralı raspa yapının ön cephesinde üst kat penceresinin altında yapılmıştır. (Çizim 1, F.1) Yaklaşık 25x25 cm ölçüsünde bir raspadır. Bu raspa ahşap kaplama arayışıyla yapılmıştır. Öncelikle çimento sıva izine rastlanmıştır. Çimento sıvanın altında metal file ortaya çıkmıştır. Daha sonra yapıya ait ahşap karkas ve dolgu malzemesine ulaşılmıştır.(F.2)



Fotoğraf 1



Fotoğraf 2

2 NUMARALI RASPA

2 numaralı raspa yapının ön cephesinde girişin sağında bulunmaktadır.(Çizim 1,F.3) Yaklaşık 20x20 cm ölçüsünde bir raspadır. Öncelikle çimento sıvaya ve metal fileye rastlanmıştır. Daha sonra yapının ahşap dikmesi ortaya çıkmıştır. Ahşap dikmenin üzerinde çiviler bulunmaktadır. Bu raspa ahşap kaplama arayışıyla yapılmıştır. Ahşap kaplama bulunamamıştır. (F.4)



Fotoğraf 3




Fotoğraf 4

3 NUMARALI RASPA

3 numaralı raspa yapının ön cephesinde girişin sağında bulunmaktadır.(Çizim 1,F.5) Yaklaşık 40x80 cm ölçüsünde bir raspadır. Kat izinin yukarısında çimento sıva ve metal file ile kapatılmış kısımda ahşap strüktür ve dolguya rastlanılmıştır. Bodrum katta ise moloz taş duvara ulaşılmıştır. Bu nedenle restitüsyon çalışmasında cephede taş doku gösterilmiştir. Bu raspa sonucu, taş doku yapıdan gelen izlerle desteklenmiştir. (F.5)



Fotoğraf 5

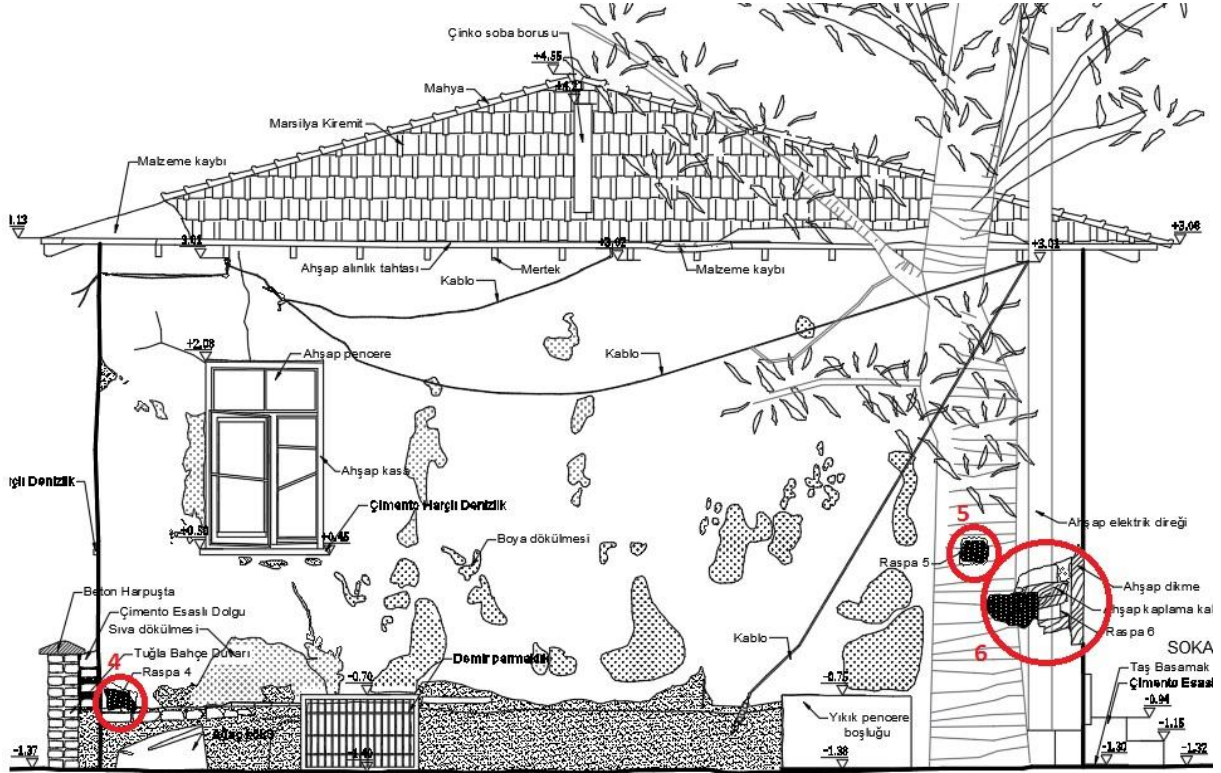

Çizim 2 - Sol Yan Cephe

4 NUMARALI RASPA

4 numaralı raspa yapının sol yan cephesinde bulunmaktadır.(Çizim 2, F.6) Yaklaşık 30x20 cm ölçüsünde bir raspadır. Kat izinin yukarısında çimento sıva ve metal file ile kapatılmış kısımda ahşap strüktür ve dolguya rastlanılmıştır. Bodrum katta ise moloz taş duvar gözükmemektedir. (F.7)



Fotoğraf 6



Fotoğraf 7

5 NUMARALI RASPA

5 numaralı raspa yapının sol yan cephesinde bulunmaktadır.(Çizim 2, F.8) Yaklaşık 25x20 cm ölçüsünde bir raspadır. Kat izinin yukarısında çimento sıva ve metal file ile kapatılmış kısımda ahşap karkas arası dolguya rastlanılmıştır. (F.9) Bu raspa pencere izine rastlamak amacıyla açılmıştır. Ancak herhangi bir ize ulaşılammıştır.



Fotoğraf 8




Fotoğraf 9

6 NUMARALI RASPA

6 numaralı raspa yapının sol yan cephesinde bulunmaktadır.(Çizim 2, F.8) Yaklaşık 40x40 cm ölçüsünde bir raspadır. Kat izinin yukarısında çimento sıva ve metal file ile kapatılmış kısımda ahşap karkas arası dolguya rastlanılmıştır. Bu raspa ahşap kaplamaya ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Kat izinden yukarıda üç parça kaplama bulunmuştur. (F.10) Bu kaplamalar girişte pencere üstünde bulunan kaplamaların detayıyla benzerdir. Restitüsyon çalışmasında cephede gösterilen ahşap kaplamalar bu detayda belirlenmiştir.



Fotoğraf 10

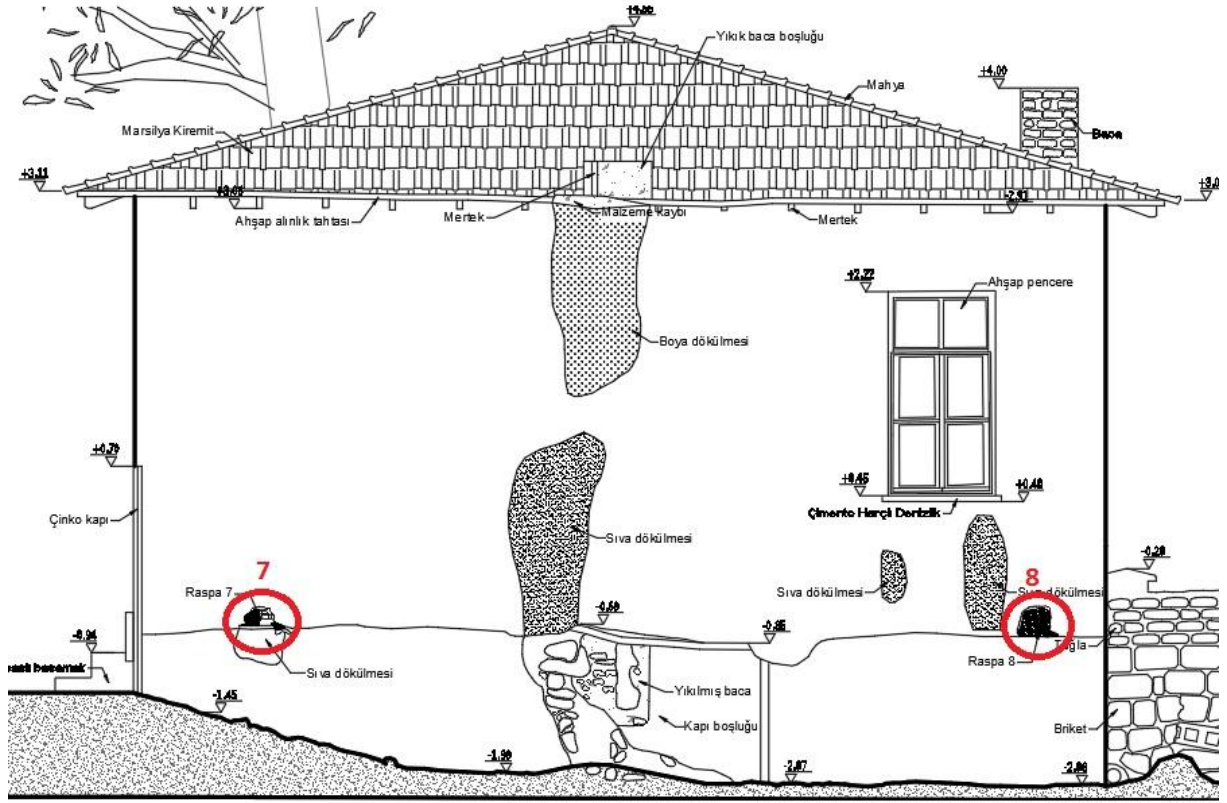

Çizim 3 - Sağ Yan Cephe

7 NUMARALI RASPA

7 numaralı raspa yapının sağ yan cephesinde bulunmaktadır.(Çizim 3, F.11) Yaklaşık 30x20 cm ölçüsünde bir raspadır. Kat izinin yukarısında çimento sıva ve metal file ile kapatılmış kısımda ahşap karkas ve dolguya rastlanılmıştır. Bu raspa ahşap kaplamaya ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Ahşap kaplama yoktur.(F.12)



Fotoğraf 11



Fotoğraf 12

8 NUMARALI RASPA

8 numaralı raspa yapının sağı yan cephesinde bulunmaktadır.(Çizim 3, F.13) Yaklaşık 30x25 cm ölçüsünde bir raspadır. Kat izinin yukarısında çimento sıva ve metal file ile kapatılmış kısımda ahşap karkas ve dolguya rastlanılmıştır. Bu raspa ahşap kaplamaya ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Ahşap kaplama yoktur. Ancak ahşap karkas üzerinde bolca çivi mevcuttur.(F.14)



Fotoğraf 13

15

9 NUMARALI RASPA

9 numaralı raspa yapının arka cephesinde bulunmaktadır.(Çizim 4, F.15) Yaklaşık 30x20 cm ölçüsünde bir raspadır. Kat izinin yukarısında çimento sıva ve metal file ile kapatılmış kısımda ahşap karkas ve dolguya rastlanılmıştır. Bu raspa ahşap kaplamaya ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Ahşap kaplama yoktur. Ancak ahşap karkas üzerinde bolca çivi mevcuttur.(F.16)

Ayrıca fotoğraf 15'te farklı bir sıva ile sıvanmış pencere boşluğu gözükmemektedir. Bu kısım içerde tuğla ile kapatılmış ve tuğla üzerine sıva yapılmamıştır. Bu nedenle pencereye ulaşmak için raspa yapılmasına gerek görülmemiştir.(F.15)



Fotoğraf 15



Fotoğraf 16

10 NUMARALI RASPA


10 numaralı raspa yapının arka cephesinde bulunmaktadır.(Çizim 4, F.17) Yaklaşık 40x35 cm ölçüsünde bir raspadır.Bu raspa pencere izine ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Esasen yapının iç duvarında burası moloz taş ile doldurulmuş ve pencereye ait iz gözükmektedir. Dış duvarda yapılan 10 numaralı raspada da pencere boşluğunun izine ulaşılmıştır.(F.18) Aynı zamanda restitüsyon ve restorasyon çalışmalarında cephenin bodrum katında verilen taş dokuya bu raspa sonucunda da ulaşılmıştır.



Fotoğraf 17



Fotoğraf 18

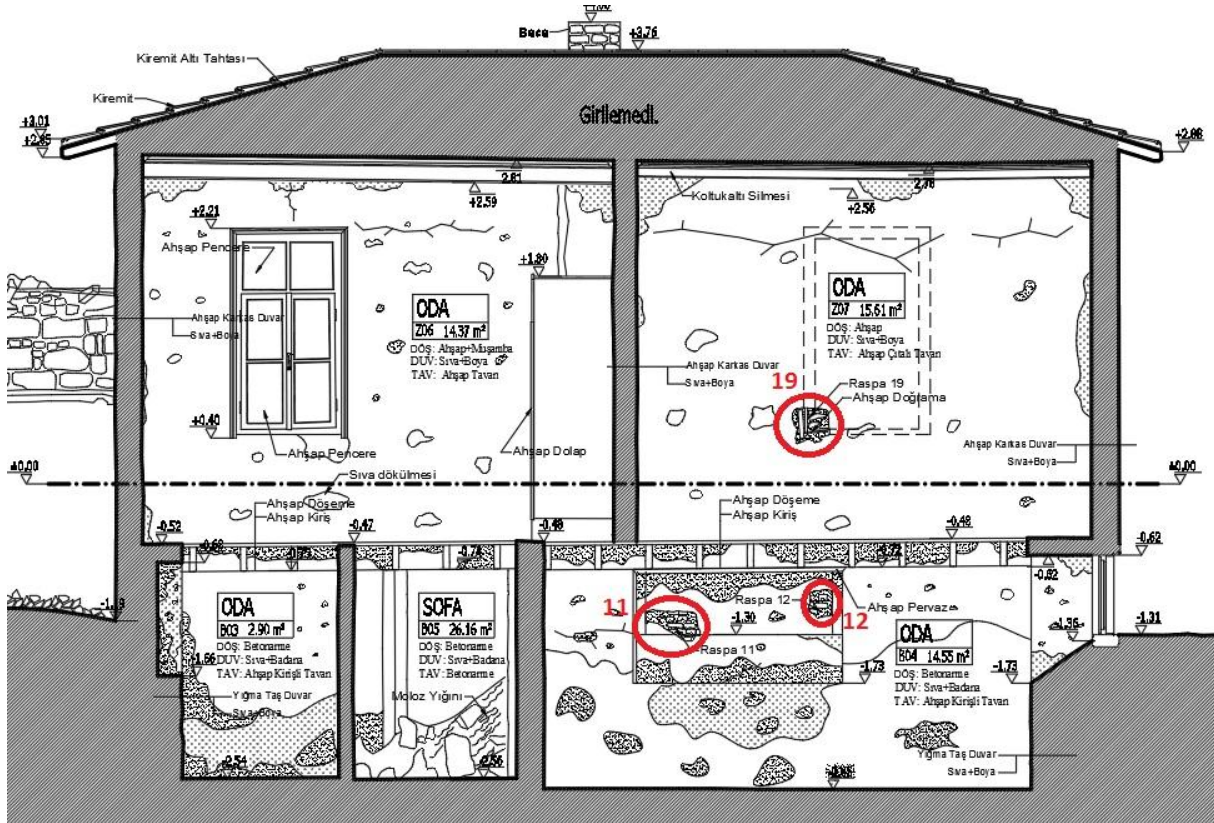





Fotoğraf 19



Fotoğraf 20

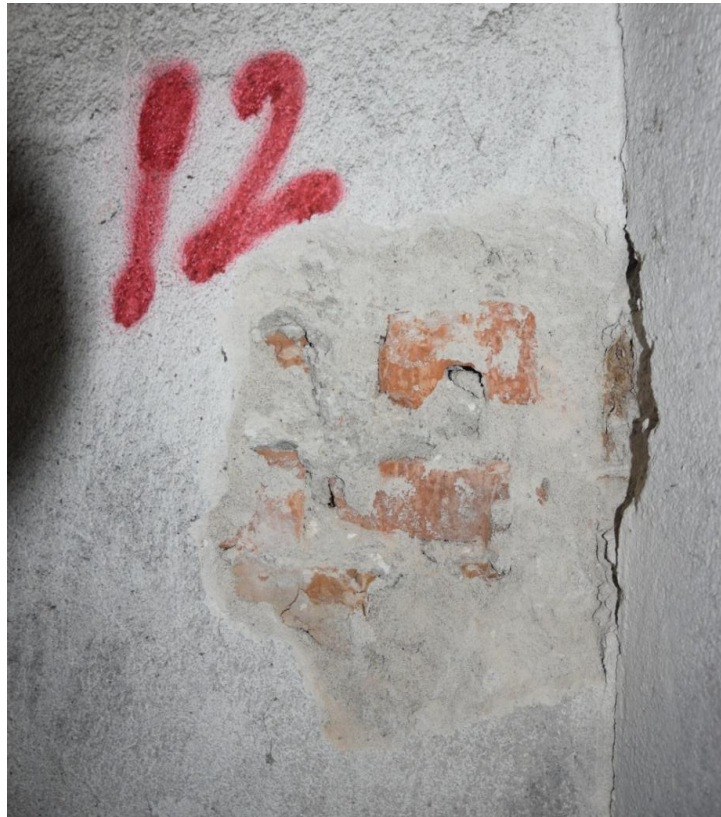

Fotoğraf 21

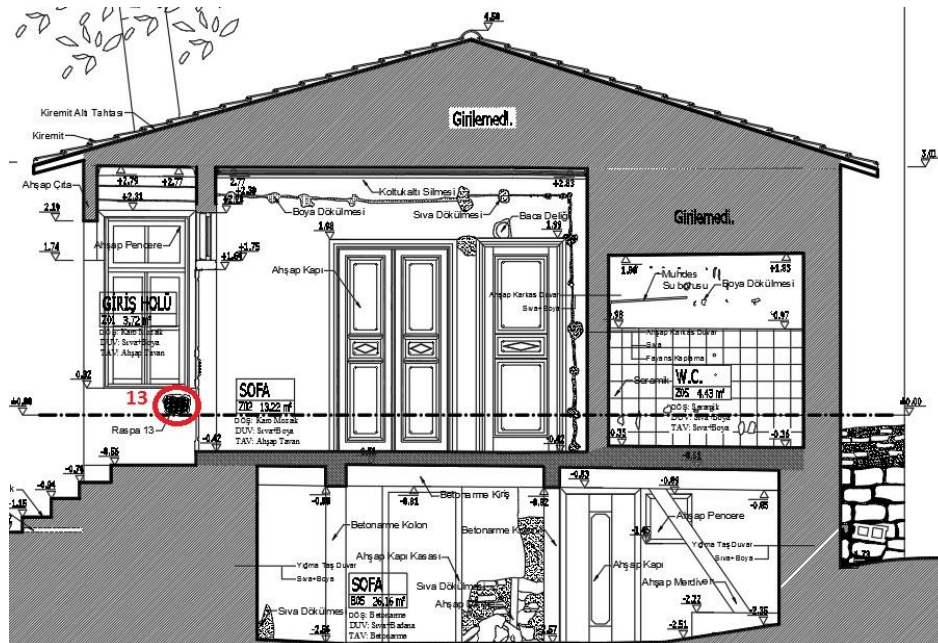

Çizim 6 - A'-A' Kesiti

13 NUMARALI RASPA

Giriş holünün solunda yer alan pencerenin altında yapılan raspa ahşap kaplama izine ulaşmak amacıyla yapılmıştır. (Çizim 6, F.22) Yaklaşık 25x20 cm ölçüsünde bir raspadır. 13 numaralı raspada çimento sıva kaldırılınca metal file ve ahşap karkas ile dolguya rastlanmıştır. Ahşap kaplamaya ulaşılammıştır. (F.23)



Fotoğraf 22

23

14 ve 15 NUMARALI RASPA

Oda Z03'te yapılan 14 ve 15 numaralı raspalar pencere izine ulaşmak amacıyla açılmıştır. (Çizim 7, F.24) Açılan raspalarda önce kerpiç sıvaya ulaşılmıştır. Kerpiç sıvanın oluşu burada herhangi bir müdahalenin yapılmadığını işaret etmiştir. Yinede kerpiç sıva kısmen kaldırılmıştır. 14 numaralı raspada karkas arasındaki kerpiç dolguya ulaşılmıştır. Yaklaşık 30x30 cm ölçüsünde bir raspadır. (F.25) 15 numaralı raspada ahşap karkas ve arasındaki kerpiç dolguya ulaşılmıştır. Yaklaşık 50x30 cm ölçüsünde bir raspadır. (F.26) Bu iki raspa sonucunda da herhangi bir pencere izine rastlanılmamıştır.



Fotoğraf 24



Fotoğraf 25





Fotoğraf 27



Fotoğraf 28



Fotoğraf 29



Fotoğraf 30

17 ve 18 NUMARALI RASPA

Oda Z06'da yapılan 17 ve 18 numaralı raspalar pencere izine ulařmak amacıyla a ılmıştır. ( izim 8, F.29) 17 numaralı raspada  ncelikle kerp   siva ortaya  ıkmıřtır. Kerp   sıvanın altında ahřap karkas ve tuğla dolguya ulařılmıştır. Yaklařık 55x30 cm  l  s nde bir raspadır. (F.30) 18 numaralı raspada ise yine kerp   siva ve ahřap karkas arası kerp   dolguya rastlanmıřtır. Yaklařık 60x60 cm  l  s nde bir raspadır. (F.31) Raspalarda kerp   sıvanın  ıkması burada sonradan yapılan bir kapatma olmadıėına dair iřarettir.



Fotoğraf 31



Fotoğraf 32

19 NUMARALI RASPA

Oda Z07'de yapılan 19 numaralı raspa pencere izine ulaşmak amacıyla açılmıştır. (Çizim 5, F.32) Yaklaşık 30x30 cm ölçüsünde bir raspadır. Burada açılan raspada pencere izine rastlanmıştır.(F.33) Bütünde baktığımızda ise duvarda pencere aksı boyunca sıvada şişme görülmektedir.



Fotoğraf 33

SONUÇ

Restitüsyon kararlarını desteklemek amacıyla yapılan 19 adet raspa sonucunda mevcutta olmayan ancak izine ulaşılan 4 adet pencerenin ikisi bodrum kat arka cephede, biri normal kat sağ yan cephede, biri de arka cephede bulunmaktadır. Ayrıca cephede yapılan ahşap kaplamaya da 6 numaralı raspa sonucunda ulaşılmıştır. Giriş holünün pencerelerin üzerinde bulunan ahşap kaplamalar ise üzerleri sıvanmamış vaziyettedir ve cephe kaplamasına ışık tutmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede yer alan diğer yapı örnekleri aşağıda sıralanmıştır. Cephede yapıdan gelen izlerle verilen taş ve ahşap doku kararı bölgenin geleneksel kimliğine de katkıda bulunacağı göz önünde bulundurulmuştur.(Ö.1,Ö.2,Ö.3,Ö.4)



Örnek 1-Uzunköprü'de bulunan geleneksel konut örneği



Örnek 2- Uzunköprü'de bulunan geleneksel konut örneği



Örnek 3- Aziz İoannes Kilisesi,Uzunköprü



Örnek 4- Papaz evinin karşısında bulunan Eski Askerlik Şube